



1. Шестигранник гайки
2. Шестигранник корпуса
3. Р - трубная резьба

Переходник термопары с наружной резьбой: CMT (дюймовый)

Номер детали*	Т		Р		Размеры в дюймах					
	Нар. Ø	Резьба	трубы	трубки	В Размер шестигранника	С	F	G	H	
1CMT1[]	1/16	1/16	.97	5/16	5/16	.48	.75	.38		
1CMT2[]	1/16	1/8	1.13	5/16	7/16	.48	.81	.38		
1CMT4[]	1/16	1/4	1.22	5/16	9/16	.48	1	.56		
2CMT2[]	1/8	1/8	1.22	7/16	7/16	.67	.91	.38		
2CMT4[]	1/8	1/4	1.44	7/16	9/16	.67	1.13	.56		
3CMT2[]	3/16	1/8	1.27	1/2	7/16	.70	.95	.38		
3CMT4[]	3/16	1/4	1.50	1/2	9/16	.70	1.19	.56		
4CMT2[]	1/4	1/8	1.33	9/16	1/2	.77	1	.38		
4CMT4[]	1/4	1/4	1.52	9/16	9/16	.77	1.19	.56		
4CMT6[]	1/4	3/8	1.58	9/16	11/16	.77	1.25	.56		
4CMT8[]	1/4	1/2	1.80	9/16	7/8	.77	1.47	.75		
6CMT4[]	3/8	1/4	1.64	11/16	5/8	.83	1.28	.56		
6CMT6[]	3/8	3/8	1.63	11/16	11/16	.83	1.28	.56		
6CMT8[]	3/8	1/2	1.84	11/16	7/8	.83	1.50	.75		
8CMT8[]	1/2	1/2	1.97	7/8	7/8	.92	1.50	.75		
12CMT12[]	3/4	3/4	2.08	1 1/8	1 1/16	.97	1.63	.75		
20CMT20[]	1 1/4	1 1/4	3.06	1 1/2	1 1/8	1.56	2.17	.94		

В корпусе CMT уплотнительного торца ли посадочного угла, поэтому термопара может располагаться далеко от конца арматуры с резьбой NPT.


Например: CMT Gyrolok фирмы "Хоук" в сборе с термопарой.



Инструкция по монтажу:

Поскольку термопара ни во что не упирается в корпусе арматуры, прежде чем собирать соединение по инструкции по монтажу на странице 53, следовать нижеприведенным рекомендациям:

1. Установить длину выступа термопары из торца арматуры NPT.
2. осторожно удерживать термопару для предупреждения ее смещения от выбранного положения.

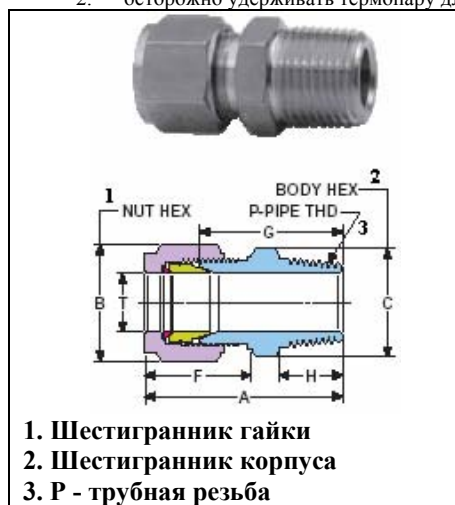


1. Шестигранник гайки
2. Шестигранник корпуса
3. Р - трубная резьба

Переходник термопары с наружной резьбой: CMT/ME, CMT/MC (метрический)

метрическая труба с конической резьбой NPT или RT

Номер детали*	Т		Р		Размеры в мм					
	Нар. Ø	Резьба	трубы	трубки	В Размер шестигр.	С	F	G	H	
6CMT2[] ME	6CMT2[] MC	6	1/8	34.8	14.3	12.7	19.5	26.4	9.5	
6CMT4[] ME	6CMT4[] MC	6	1/4	39.5	14.3	14.3	19.5	31.2	14.3	
8CMT4[] ME	8CMT4[] MC	8	1/4	39.8	15.9	14.3	19.1	31.8	14.2	

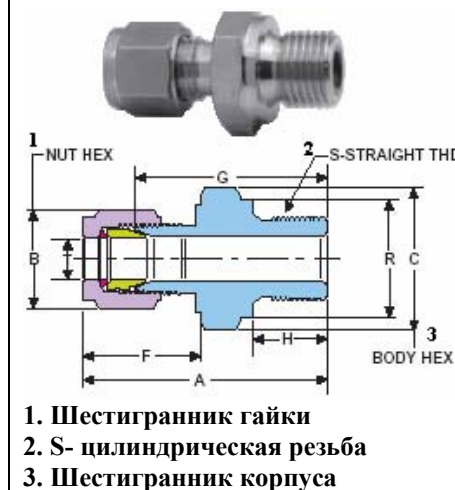

1. Шестигранник гайки
2. S- цилиндрическая резьба
3. Шестигранник корпуса

Переходник термопары с наружной резьбой: CMT/MA (метрический)

метрическая труба с параллельной резьбой RS

Номер детали*	Т		S		Размеры в мм					
	Нар. Ø	Резьба	трубы	трубки	В Размер	С	F	G	H	R
6CMT4[] MA	6	1/4	40.1	14.3	19.1	19.5	31.8	12.0	18.0	

Для соединений с параллельной резьбой RS обычно применяются прокладки из армированного эластомера. Можно также использовать прокладки типа RP.